
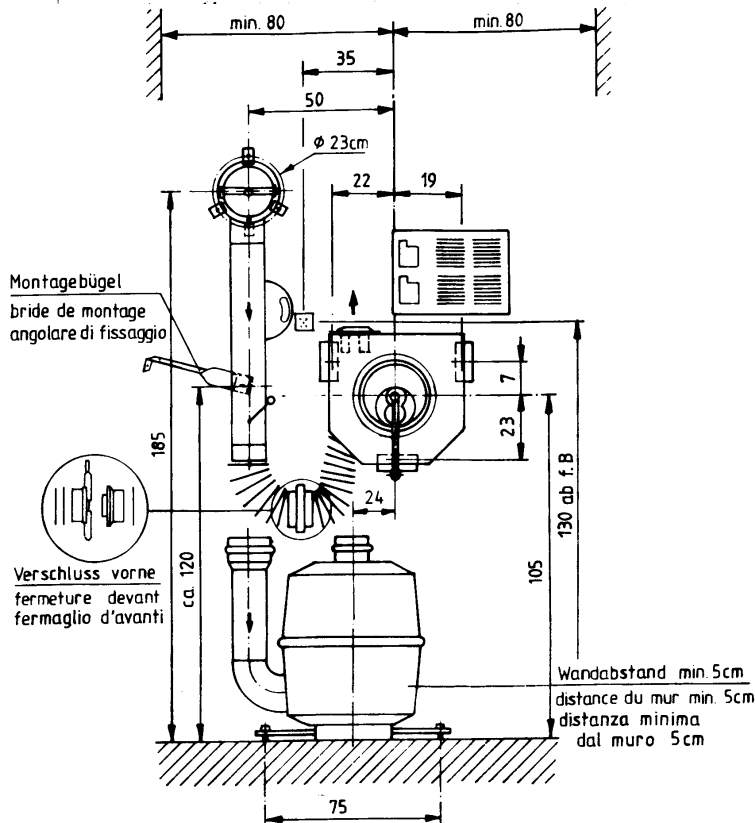


# Montageanleitung Instruction de montage Istruzioni di montaggio

**VA 40  
VA 40  
VA 40**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ESV-VF 40 nach Plan 3121 montieren</li> <li>2. UeV-ESV 40 nach Plan 3014 montieren</li> <li>3. Bohrlöcher für Ventilatorconsole und Luftmengenmesser nach Massbild anzeichnen</li> <li>4. Bohren der Löcher</li> <li>5. Reinigen und ausblasen der Dübellöcher</li> <li>6. Mutter und Dübel bis Oberkante des Gewindes zurückdrehen</li> <li>7. Ventilator und Luftmengenmesser positionieren</li> <li>8. Dübel durch Löcher stecken und mit leichten Hammerschlägen in die Bohrlöcher einreiben, bis sich die U-Scheibe am Befestigungswinkel abstützt</li> <li>9. Muttern mit dem Drehmomentschlüssel auf den vorgeschriebenen Drehmoment anziehen. (siehe Tabelle)</li> <li>10. Ansaugbogen montieren (3 Parkerschrauben) und mit Pumaband abdichten</li> <li>11. Luftmengenmesser bis zum Anschlag über den Stutzen am ESV-VF schieben und mit 3 Parkerschrauben oder Nieten am Stutzen befestigen. Montagebügel des Luftmengenmessers montieren. Anschliessend mit Pumaband abdichten.</li> <li>12. Gasfilter mit Bodenschiene montieren. Luft-richtung beachten. (Siehe sep. Montageanleitung)</li> <li>13. Schläuche nach Plan montieren</li> <li>14. Betriebsanleitung montieren und Plastikhülle anbringen.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monter la VAE-PF 40 selon plan no.3121</li> <li>2. Monter la SSP-VAE 40 selon plan no.3014</li> <li>3. Marquer les trous à percer pour le support du ventilateur et le débitmètre conformément au plan</li> <li>4. Percer les trous</li> <li>5. Nettoyer les trous en y insufflant de l'air</li> <li>6. Positionner le bord de l'écrou à fleur du filetage du tampon</li> <li>7. Mettre en place le VA et le débitmètre</li> <li>8. Introduire les tampons dans les trous et les enfoncer à coups de marteau, jusqu'à ce que la rondelle s'appuie sur la bride de fixation.</li> <li>9. Serrer l'écrou avec une clé dynamométrique au moment de serrage prescrit. (Voir tableau)</li> <li>10. Monter le coude d'aspiration avec 3 vis parker calfeutrer avec une bande adhésive Puma</li> <li>11. Introduit le débitmètre sur la sortie de la VAE-PF jusqu'à ce que le bord du débitmètre s'appuie contre le manteau du préfilter. Fixer le débitmètre avec la bride de montage et le fixer à la VAE-PF avec 3 rivets ou 3 vis Parker. Calfeutrer ensuite avec une bande adhésive Puma</li> <li>12. Monter le filtre à gaz avec le rail de fixation. Attention au sens d'écoulement de l'air ! (voir instruction de montage séparée)</li> <li>13. Monter les flexibles avec accouplement rapide selon dessin</li> <li>14. Fixer l'instruction de service (système LUNOR) et installer la housse en plastique</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Montare ESV-VF 40 secondo piano 3121</li> <li>2. Montare UeV-ESV 40 secondo piano 3014</li> <li>3. Segnare i fori per misuratore d'aria e ventilatore con l'apposita dima</li> <li>4. Forare ove indicato</li> <li>5. Pulire la zona forata</li> <li>6. Svitare dado del tassello sino testata del filetto</li> <li>7. Posizionare il ventilatore ed il misuratore d'aria</li> <li>8. Inserire il tassello e con il martello picchiare sino a che la ranella è contro l'angolare di fissaggio</li> <li>9. Stringere il dado con la chiave dinamometrica sino al momento di torsione indicato (vedi tabella)</li> <li>10. Montare (con 3 viti parker) l'aspiratore e isolare con nastro „puma“</li> <li>11. Posare il misuratore sino contro al ESV-VF e fissarlo con 3 viti parker oppure pop, posare l'angolare di fissaggio del misuratore d'aria e isolarlo con nastro puma.</li> <li>12. Montare il filtro con l'apposita guida (verificare la direzione) vedere piano posa allegato</li> <li>13. Mettere i tubi secondo piano</li> <li>14. Posare le istruzioni e mettere le varie protezioni</li> </ol> |
|---|---|---|

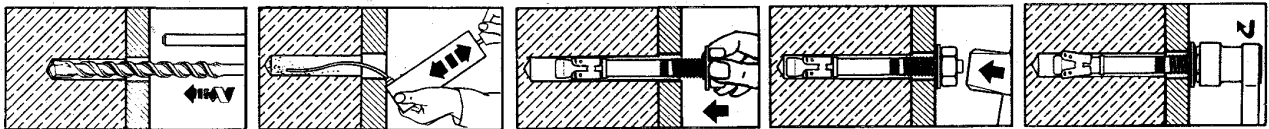

VA + LM	
Dübel Typ Type de cheville Tipo di tassello	K+W BZ 8-30-41/95 M 8/30
Anzahl Dübel Nombre de chevilles Numero di tasselli	4
Bohrloch- Ø in mm Ø des trous mm Diametro foro	8
Bohrlochtiefe in mm Profondeur des trous en mm Profondità foro	95
Anzugsdrehmoment, Nm couple de serrage, Nm coppia di serraggio, Nm	20

VA 40	
BZS Nr.	T 98-004
Zeichnung Nr.	5016.1 d
Stückliste	Pos. 19
Gezeichnet:	21.12.99 A.W
Geändert:	07.04.20 BAC
Geprüft:	07.04.20 ALM

Technische Aenderungen vorbehalten  
Changements techniques sous reserve  
Cambiamenti tecnici sono possibili con riserva

**Lunor**  
SCHUTZRAUMTECHNIK

Lunor G. Kull AG - Allmendstrasse 127 - 8041 Zürich  
Tel. 044 488 66 00 - Fax 044 488 66 10  
www.lunor.ch - info@lunor.ch

ISO 9001  
CH96/0090

