

Montageanleitung

Instruction de montage



Istruzioni di montaggio

VA 40/75/150

VA 40/75/150

VA 40/75/150

1. ESV-VF nach Plan montieren
 2. UeV-ESV nach Plan montieren
 3. Bohrlöcher für Ventilatorkonsole und Luftmengenmesser nach Massbild anzeichnen
 4. Bohren der Löcher
 5. Reinigen und ausblasen der Dübellöcher
 6. Mutter und Dübel bis Oberkante des Ge-windes zurückdrehen
 7. Ventilator und Luftmengenmesser positionieren
 8. Dübel durch Löcher stecken und mit leichten Hammerschlägen in die Bohrlöcher ein-treiben, bis sich die U-Scheibe am Be-festigungswinkel abstützt
 9. Muttern mit dem Drehmomentschlüssel auf den vorgeschriebenen Drehmoment an-ziehen. (siehe Tabelle)
 10. Ansaugbogen montieren (3 Parker-schrauben) und mit Pumaband abdichten
 11. Schalldämpfer mit 4 Parkerschrauben montieren
 12. Luftpengenmesser bis zum Anschlag über den Stutzen am ESV-VF schieben und mit 3 Parkerschrauben oder Nieten am Stutzen befestigen. Montagebügel des Luftpengen-messers montieren. Anschliessend mit Pumaband abdichten.
 13. Gasfilter mit Bodenschiene montieren. Luft-richtung beachten. (Siehe sep. Montage-anleitung)
 14. Schläuche nach Plan montieren
 15. Betriebsanleitung montieren und Plastikhülle anbringen.
1. Monter la VAE-PF selon plan
 2. Monter la SSP-VAE selon plan
 3. Marquer les trous à percer pour le support du ventilateur et le débitmètre conformément au plan
 4. Percer les trous
 5. Nettoyer les trous en y insufflant de l'air
 6. Positionner le bord de l'écrou à fleur du filetage du tampon
 7. Mettre en place le VA et le débitmètre
 8. Introduire les tampons dans les trous et les enforcer à coups de marteau, jusqu'à ce que la rondelle s'appuie sur la bride de fixation.
 9. Serrer l'écrous avec une clé dynamométrique au moment de serrage prescrit. (Voir tableau)
 10. Monter le coude d'aspiration avec 3 vis parker calfeutrer avec une bande adhésive Puma
 11. Monter l'amortisseur de bruit avec 4 vis parker
 12. Introduit le débitmètre sur la sortie de la VAE-PF jusqu'à ce que le bord du débitmètre s'appuie contre le manteau du préfiltre. Fixer le débitmètre avec la bride de montage et le fixer à la VAE-PF avec 3 rivets ou 3 vis Parker. Calfeutrer ensuite avec une bande adhésive Puma
 13. Monter le filtre à gaz avec le rail de fixation. Attention au sens d'écoulement de l'air ! (voir instruction de montage séparée)
 14. Monter les flexibles avec accouplement rapide selon dessin
 15. Fixer l'instruction de service (système LUNOR) et installer la housse en plastique

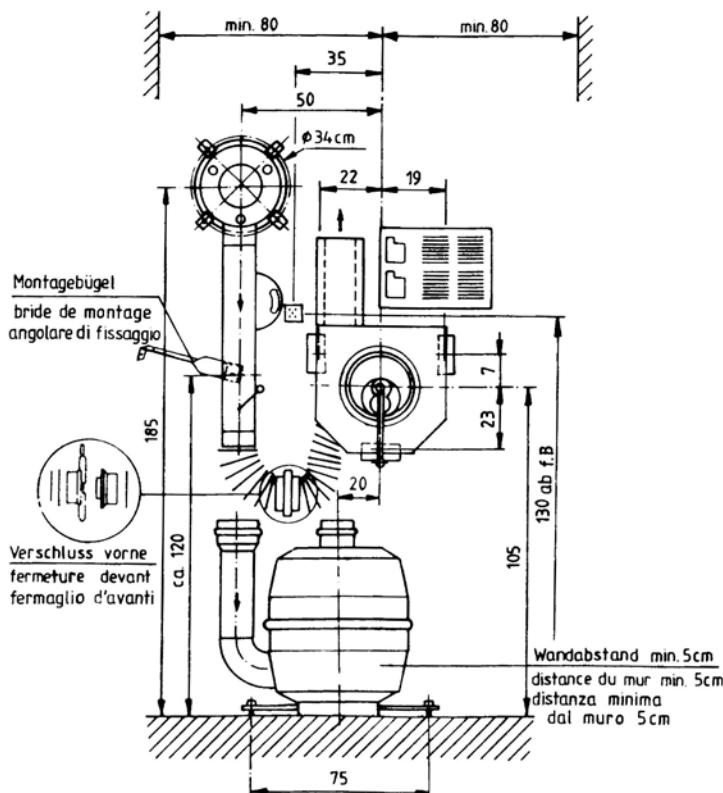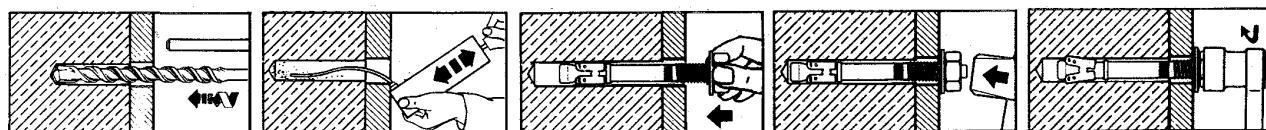

| A: Basisschutz protection de base protezione di base | |
|--|-------------------------------|
| B: 3 bar | |
| VA + LM | A B |
| Dübel Typ Type de cheville Tipo di tassello | K+W BZ 8-30-41/95 M8/30 |
| Anzahl Dübel Nombre de chevilles Numero di tasselli | 4 7 |
| Bohrloch- Ø in mm Ø des trous mm Diametro foro | 8 8 |
| Bohrlochtiefe in mm Profondeur des trous en mm Profondità foro | 95 95 |
| Anzugsdrehmoment, Nm couple de serrage, Nm coppia di serraggio, Nm | 20 20 |

| VA 40/75/150 | |
|---------------------|--------------|
| BZS Nr. | TE 98-005 |
| Zeichnung Nr. | 5016.2 c |
| Stückliste | Pos. 19 |
| Gezeichnet: | 21.12.99 A.W |
| Geändert: | 17.02.20 BAC |
| Geprüft: | 17.02.20 ALM |